

# 25. 螺纹加工问题的对策

攻牙问题项目		折 损			异常磨耗	
检查重点		预防切削扭力过大	预防切屑阻塞	螺丝攻	被削材	螺丝攻
检查项目						
被削材	硬度	●确认材质的均匀度、硬度、误差量			○确认材质的均匀度、硬度、误差量	
	形状	●注意攻牙的位置、被削材的厚、薄度			●注意攻牙的位置、被削材的厚、薄度	
	螺纹底孔	○底孔径尺寸，尽可能的加大至上限范围。 ●预防底孔加工硬化  ○螺纹底孔为盲孔时，尽量加深底孔深度 ●校正底孔歪斜			○底孔径尺寸，尽可能的加大至上限范围 ●底孔面上进行倒角加工 ○防止底孔加工硬化	
使用机械设备		●需稳定进给 ●调整冲程				
治具、夹持具		●请使用浮动式夹头 ○使用有扭力限制器的夹头				
切削条件		○降低切削速度			○降低切削速度	
切削油		●使用含有极压添加剂的切削油  ●改用不水溶性切削油			●定期交换与补充油剂 ●防止其他油料漏油混入 ●使用含有极压添加剂的切削油 ●改用不水溶性切削油 ●合宜的油量与供油方法	
工件上		●去除前工程的底孔或加工周围的切屑  ●确保排屑空间通顺				
螺丝攻	选用			●使用 PO 丝攻（通孔） ●使用 SP 丝攻（盲孔） ●使用挤压丝攻		
	设计		●适当的沟数（加大切屑槽）	●检讨螺丝攻的材质  ●选择合适的硬度		●使用加大精度的螺丝攻 ●检讨螺丝攻的材质 ●选择合适的硬度
		●增加吃入部的长度（合宜化）  ●使用套组丝攻			●增加吃入部的长度（合宜化）  ●施以氮化处理等表面处理	
	再研磨	●请特别注意螺丝攻刀刃再研磨时，有无研磨烧焦  ●避免刀刃太薄			●请特别注意螺丝攻刀刃再研磨时，有无研磨烧焦  ●缩短再研磨周期	

○符号：最佳选择

○符号：次佳选择

内螺纹缩孔			内螺纹表面粗糙凹凸不平		
提升切削力	螺丝攻的选用、设计	被削材	提升切削力	防止溶着	检讨切削方法
		●注意材质			●确认材质的均匀度、硬度、误差量
		●注意攻牙的位置、被削材的厚、薄度			●注意攻牙的位置、被削材的厚、薄度
●底孔径尺寸·尽可能加大至上限范围 ●预防底孔加工硬化					
			●预防底孔加工硬化	●底孔径尺寸尽可能加大至上限范围	○校正底孔歪斜
					○使用牙距同步进给方式加工
					●请使用浮动式夹头 ●校正螺丝攻轴的偏摆 ●校正加工件的中心点
			●降低切削速度		
			●定期交换与补充切削油 ●防止其他油料漏油混入 ●使用含有极压添加剂的切削油 ●改用不水溶性切削油 ●合宜的油量与供油方法		
				●去除前工程的切屑	
●施以氮化处理等表面处理	○可使用加大精度的丝攻		●使用 PO 丝攻(通孔)	○氧化处理(依被削材施行)	○使用带油孔丝攻
○加大切削角  ●缩短再研磨周期	●合宜的吃入部的背隙角  ○使用螺纹绞刀加工		○加大切削角 ●合宜的吃入部的背隙角 ○真圆宽变窄	●适当的沟数	●合宜的吃入部长度
			●缩短再研磨周期  ●提升各刀刃的切削精度·降低切削角误差 ●注意刀刃再研磨时·有无研磨烧焦	●沟槽型圆滑化	

## 25. 螺纹加工问题的对策

攻牙问题项目		内螺纹扩孔				
检查重点		校正进给量	预防过度切削	防止溶着	检讨切削方法	避免进刀时不稳
检查项目						
被削材	硬度	●确认材质的均匀度、硬度误差量				
	形状					
	螺纹底孔		●底孔径尺寸·尽可能的加大至上限范围。	●校正底孔倾斜	●底孔面上进行倒角加工	
使用机械		●适当的推力 ○使用牙距同步进给方式加工				
治具、夹持具				○使用浮动式夹头	○校正螺丝攻轴的偏摆 ○校正工件的中心点 ●请使用浮动式夹头	
切削条件			●降低切削速度			
切削油			●使用含有极压添加剂的切削油 ●确认黏度			
工程上						
螺丝攻	选用		○氧化处理(依被削材施行) ○使用带油孔螺丝攻			
	设计	○减小切削角 ●合宜的吃入部的背隙角 ○检讨螺纹部的真圆宽	●缩短螺纹部长度	●检讨沟数	●合宜的吃入部长度(避免过短)	
	再研磨	●清除刀刃毛边 ●避免刀刃厚度太薄		●提高各刃刀的切削精度·降低切削角误差	○注意偏摆	

○符号：最佳选择

○符号：次佳选择

切屑干扰				异常磨耗	
预防切屑阻塞	预防切削扭力过大	检讨切削方法	螺丝攻	预防切屑阻塞	螺丝攻
	●确认材质的均匀度、硬度、误差量				
		○注意攻牙位置、加工件的厚、薄度		●螺纹牙距采用细牙，缩短有效螺纹长	
螺纹底孔为盲孔时，尽量加深底孔深度	○底孔径尺寸，尽可能的加大至上限范围。 ●预防底孔加工硬化	●校正底孔歪斜		○底孔径尺寸，尽可能的加大至上限范围。 ○螺纹底孔为盲孔时，尽量加深底孔深度	
●底孔面上进行倒角加工					
	●避免进给不平均				
	○请使用有扭力限制机构的夹头	●校正加工件的中心点 ●校正螺丝攻轴的偏摆 ●请使用浮动式夹头		●请使用浮动式夹头 ●校正螺丝攻轴的偏摆 ●校正加工件的中心点	
●降低切削速度				●降低切削速度	
	●使用含有极压添加剂的切削油			●确认黏度	
●去除前工程的底孔或加工周围的切屑 ●确保排屑空间顺畅				●去除前工程的底孔或加工周围的切屑 ●确保排屑空间顺畅	
			●使用 PO 丝攻（通孔） ●使用 SP 丝攻（盲孔） ●使用挤压丝攻		●使用 PO 丝攻（通孔） ●使用 SP 丝攻（盲孔） ●使用挤压丝攻
●适当的沟数（加大切屑槽）			●检讨螺丝攻的材质 ●减小切削角 ●选择适合的硬度	●螺丝攻沟数的适当化 ●增加吃入部的长度（合宜化） ○使用带油孔丝攻 ●缩短螺纹部长度	
●增加吃入部的长度（合宜化） ●使用套组丝攻 ●合宜的吃入部的背隙角					
●请特别注意螺丝攻刀刃再研磨时，有无研磨烧焦					