



24. 内螺纹扩孔的原因和原理

1. 偏摆、偏芯、底孔歪斜 / 底孔弯曲 → 径向扩孔

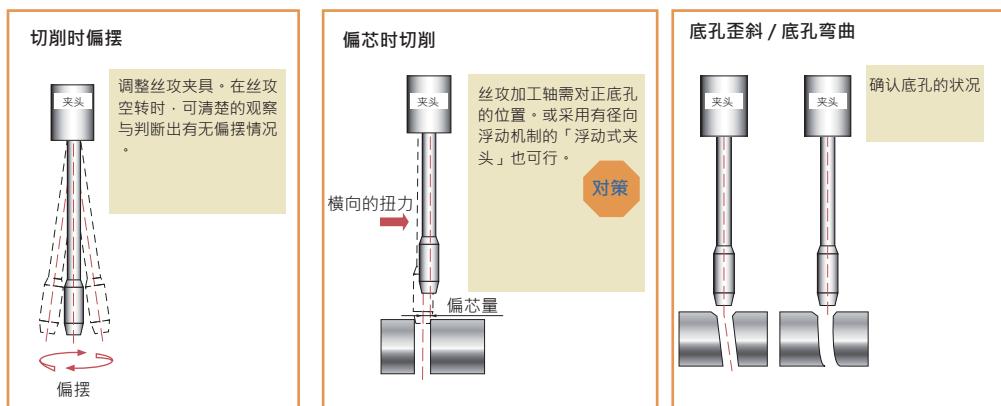


径向过度切削时，会造成「内螺纹扩孔」。因为是沿着底孔切削，所以内螺纹内侧可抑制扩孔情形，形成「内螺纹口扩孔」现象。

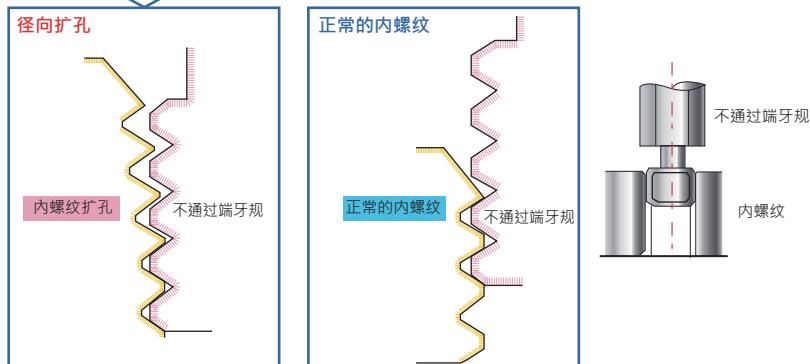

2. 丝攻选用不当，螺丝攻切削力不佳时，进行加工。→ 凹凸不平、崩牙造成扩孔




内螺纹出现表面凹凸不平，更恶化时，会崩牙或溶牙，造成「内螺纹扩孔」。按崩牙的程度，很可能造成内螺纹断续的扩孔（不通过端牙规 NG），请务必抽检。

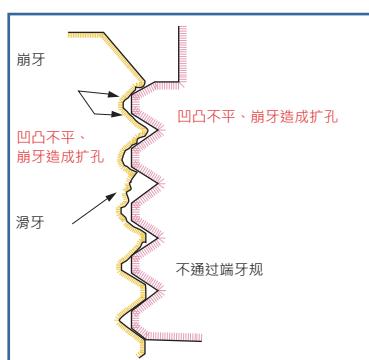

3. 进给(旋转一圈)不良状态的切削 → 轴向扩孔


「螺丝攻的进给过量切削」造成「内螺纹面积小、扩孔」的发生原理

① 刀刃 b1 部、进行切削(a已被磨除)。

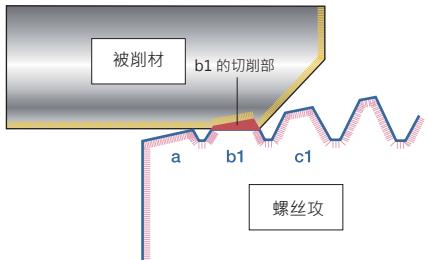

② 螺丝攻旋转 1 圈后的位置


b1 切痕和刀刃 C2 的螺纹位置，产生「进给过量距离 A」、的偏移量。

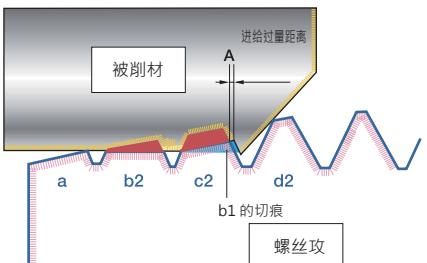

③ 螺丝攻旋转 2 圈后的位置

刀刃 C3 切削后产生「进给过量距离 B」、刀刃 d3 切削后产生「进给过量距离 A+B」的偏移量。


状况

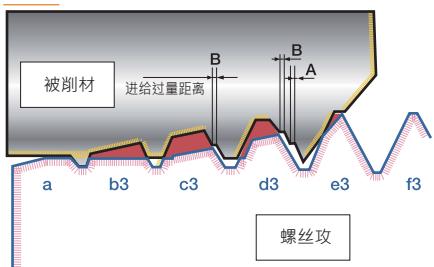

④ 螺丝攻旋转 3 圈后的位置

产生「进给过量距离 C」偏移量更大。

状况

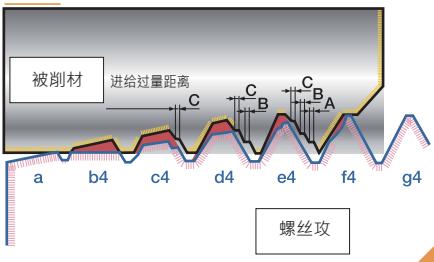

对策

* 请使用(完全同步进给机构的机械 + 固定式夹头)

使用不具有上述机构的机械(自动车床)时


* 主轴的重量需调整平均。

* 请使用浮动式夹头、再调整。

「进给过量造成内螺纹的扩孔」

内螺纹牙面的背面(进刀背面)、会渐进产生间隙螺纹牙的正面(进刀面)、则被过度切削·使牙山呈脊瘦形状。

不通过端牙规

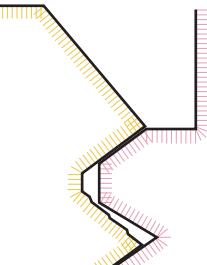

「进给过慢造成的内螺纹扩孔」

发生的原理、内螺纹的状态、与进给过量相反。
外侧牙面(进刀面)上渐渐地产生间隙、内侧牙面被过度切削·牙山呈脊瘦的形状。

不通过端牙规



攻牙时内螺纹扩孔的原因(汇整)

- ① 螺丝攻组装的状态
- ② 底孔的状况
- ③ 选择的切削油
- ④ 调整进给的稳定性
- ⑤ 选用适合的螺丝攻